


WYNIKI INSPEKCI

Obiekt nr 5, Wysokie, plac zabaw i siłownia plenerowa

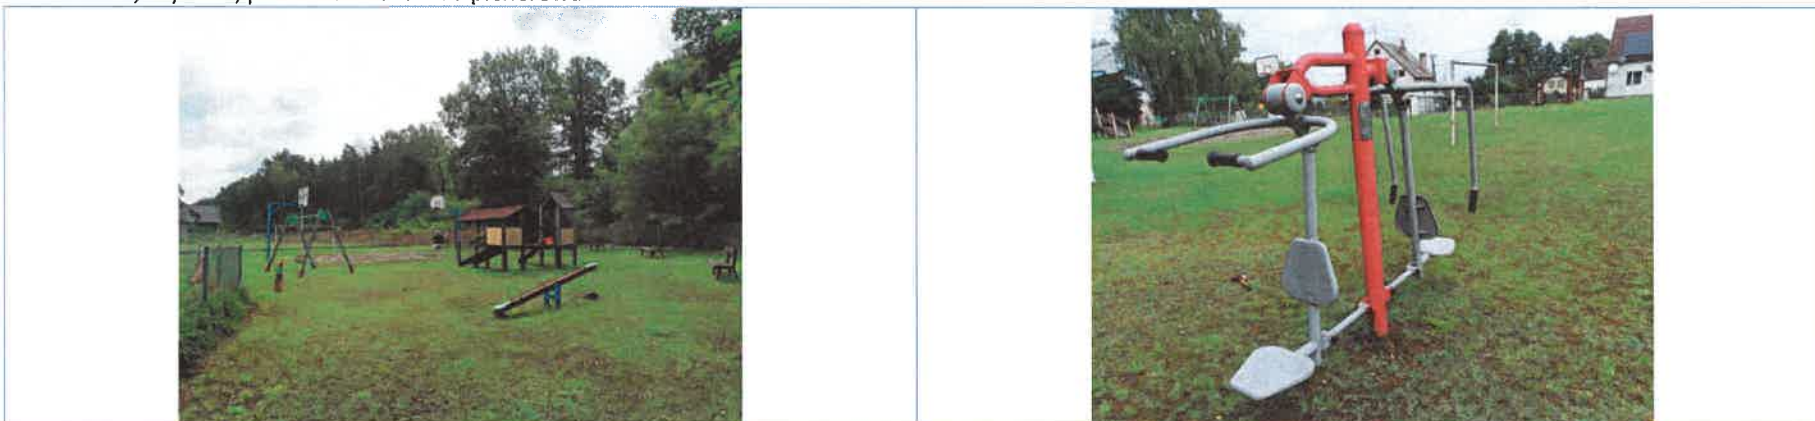

LP.	Cecha	Spełnienie wymagań				Opis nieprawidłowości
		Kategoria:				
		A	B	C	D	
1	Regulamin placu					
2	Rodzaj i stan techniczny nawierzchni					Brak odpowiedniej nawierzchni amortyzującej: Wielobok wspinaczkowy (fot. 1) WSU = 2[m] Huśtawka wahadłowa podwójna(fot. 2) WSU = 1,3[m]
3	Przestrzenie minimalne urządzeń					Brak odpowiedniej przestrzeni minimalnej: Twister/wahadło – ogrodzenie (fot. 3-5) Wymagane: 1,5[m]
4	Prześwity dolne urządzeń					
5	Oznaczenie poziomu podstawowego					Brak oznaczenia poziomu podstawowego
6	Stabilność urządzeń					Brak stabilności: Karuzela ramienna (fot. 6)
7	Oznakowanie urządzeń					Częściowe oznakowanie urządzeń
8	Kompletność urządzeń					
9	Uszkodzenia mechaniczne					Uszkodzony podest: Zestaw zabawowy (fot. 7) Uszkodzone siedzisko:

					Karuzela ramienna(fot. 8)
10	Zużycie części ruchomych				Wyrobite łożysko: Karuzela ramienna (fot. 9)
11	Zużycie pozostałych części				
12	Stan łańcuchów i lin				
13	Stan połączeń				
14	Rozkład i gnienie drewna				Butwienie sklejk: Zestaw zabawowy (fot. 10) Oznaki próchnienia drewna: Zestaw zabawowy (fot. 11-12) Wielobok wspinaczkowy (fot. 13) Spróchniałe drewno: Huśtawka wahadłowa (fot. 14)
15	Spękanie oraz rozwarstwianie drewna				
16	Korozja				
17	Ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie				Ostre krawędzie sklejk: Zestaw zabawowy (fot. 15)
18	Stan fundamentów				
19	Wypożenie dodatkowe				
20	Estetyka obiektu				
21	Inne nieprawidłowości				

Dodatkowe informacje

B.1. Oświetlenie placu

☒ Tak ☐ Nie

Uwagi: Uliczne

B.2. Ogrodzenie

☒ Tak ☐ Nie

Uwagi:

B.3. Kosze na śmieci

☒ Tak ☐ Nie

Uwagi:

B.4. Książka placu zabaw

☒ Tak ☐ Nie

Uwagi:



SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI DOZOROWEJ Nr 1155/ST1/24/1 z 2024-08-26



Ocena poprawności przeprowadzanych prac kontrolnych, konserwatorskich i naprawczych

Dotychczasowe prace kontrolne i konserwatorskie nie obejmowały swoim zakresem wszystkich aspektów mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na placu zabaw i siłowni plenerowej. W tym roku należy zwrócić uwagę na uszkodzone łożysko karuzeli ramiennej, spróchniałe drewno, brak odpowiedniej nawierzchni amortyzującej/przestrzeni minimalnej urządzeń, brak stabilności, uszkodzenia mechaniczne, ostre krawędzie, oznaki próchnienia drewna i butwienie sklejk.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



WNOSKI KOŃCOWE

Ocena ogólna przedmiotu inspekcji

W wyniku przeprowadzonej inspekcji zostały stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego ocenianych urządzeń na placu zabaw i siłowni plenerowej, które mają duży, średni oraz niewielki wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Nieprawidłowość mająca duży wpływ na poziom bezpieczeństwa jest uszkodzone łóżysko karuzeli ramiennej oraz spróchniałe drewno. Średni wpływ na poziom bezpieczeństwa to brak odpowiedniej nawierzchni amortyzującej/przestrzeni minimalnej urządzeń, brak stabilności, uszkodzenia mechaniczne, ostre krawędzie oznaki próchnienia drewna i butwienie sklejek. Do nieprawidłowości mających niewielki wpływ na poziom bezpieczeństwa użytkowników można zaliczyć brak oznaczenia poziomu podstawowego, częściowe oznakowanie urządzeń, niewielkie uszkodzenia mechaniczne.